




Firma Consenta spol. s r.o. je výhradní dovozce výrobků
German Tech Precision Manufacturing Co., Ltd do ČR a SR



Instalační a operační manuál pro řaditelné převodovky typ

2G800/801/802

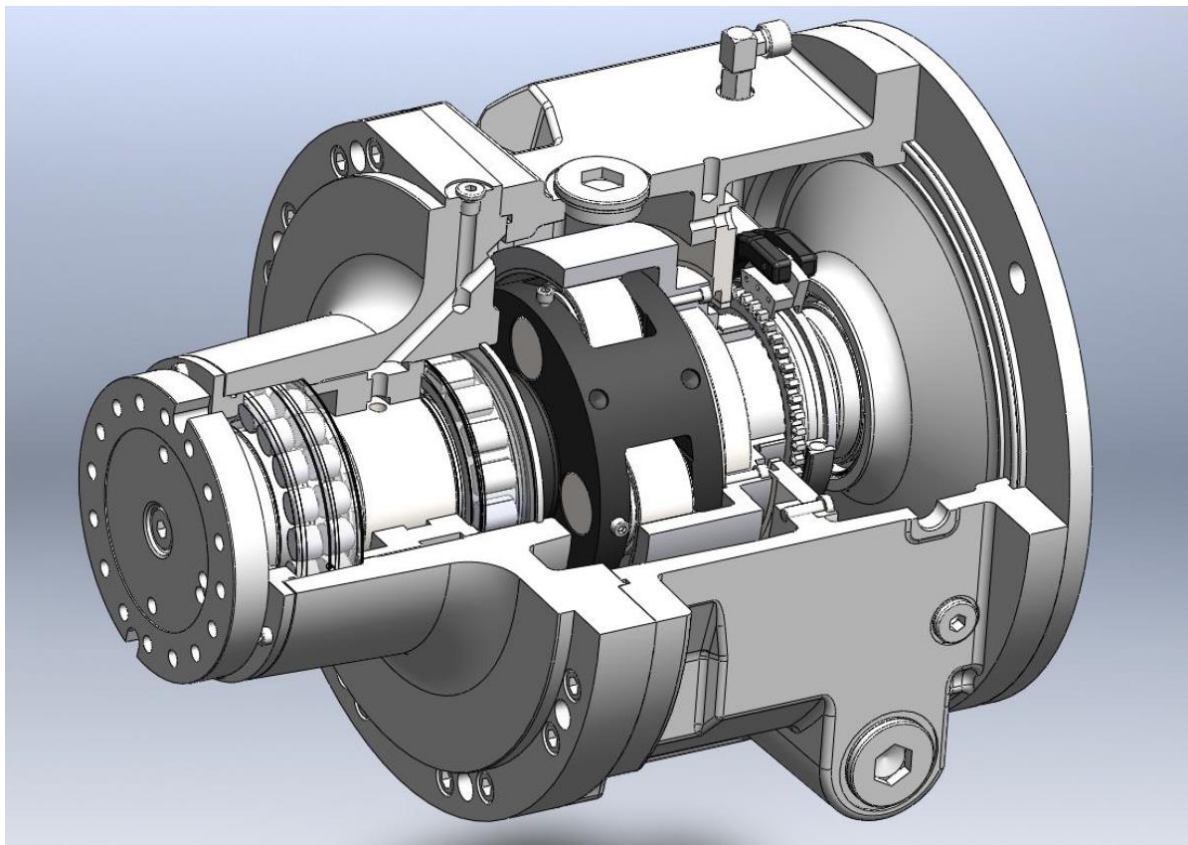


Předmluva

1	Úvod	3
2	Bezpečnostní pokyny	5
2.1	Všeobecné informace	5
2.2	Aplikace	5
2.3	Dodání	5
2.4	Skladování a uvedení do provozu	6
3	Složení	7
3.1	Technická data	8
3.2	Montážní poloha	9
3.3	Rozměry a modely	10
3.4	Přesnost na výstupu	10
3.5	Mazání	11
3.5.1	Rozstřikovací mazání	11
3.5.2	V1 / B5 Cirkulační mazání	11
3.5.3	Cirkulační mazání s chladícím systémem	12
3.5.4	Mazivo	12
3.5.5	Vstupy a připojení pro výměnu oleje	13
3.6	Řazení převodovky	14
3.7	Řazení	16
3.8	Neutrální řazení	17
4	Instalace a montáž	21
4.1	Bezpečný start	21
4.2	Co dělat před uvedením do provozu	21
4.3	Před spuštěním převodovky	22
4.4	Vstup	22
4.4.1	Popis připojení motoru k převodovce	22
4.4.2	Vstup na řemenici	25

4.5	Výstup_____	26
4.5.1	Výstup na řemenici (standardní/prodloužený výstup) ____	26
4.5.2	Výstup s výst. hřídelí (inline/převodové) _____	26
4.6	Elektrické zapojení, řazení _____	27
4.7	Instalace_____	27
4.8	Uvedení do provozu _____	28
5	Kontrola a údržba_____	29
6	Seznam chyb_____	30
6.1	Demontáž převodovky_____	31
	Kontakt _____	32

1 Důležité body

Respektujte prosím v manuálu níže uvedené bezpečnostní značky!

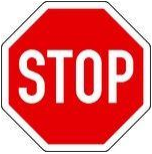	VÁŽNÉ NEBEZPEČÍ Může způsobit zranění obsluhy nebo poškodit zařízení.
	NEBEZPEČÍ Může způsobit menší zranění.
	POZOR RIZIKO Může být škodlivé pro pohon nebo pro okolí.
	Užitečná informace.

Upozornění a bezpečnostní pokyny



Všichni uživatelé GTP převodovek jsou odpovědni dodržovat bezpečnost práce.

(Všechny osoby pracující s řaditelnými převodovkami GTP musí dodržovat doporučený pracovní postup a pokyny v tomto manuálu.)

(Všechny osoby, které montují či mění elektrické připojení by měly být proškoleni profesionálem od firmy GTP.)

(V případě jakýchkoliv nejasností čtěte pozorně tento manuál. Pokud si nebudete jisti, kontaktujte našeho technika!)

GTP nemůže potvrdit záruku v případě:

- nesprávného nebo nevhodného užívání;
- poškození z důvodu použití neoriginálních dílů nebo z důvodu použití nedoporučeného typu oleje či neodborné montáži provedené zákazníkem;
- použití nedostatečného množství oleje;
- poškození z důvodu nehody;
- přetížení převodovky;
- poškození způsobené vadou na motoru (včetně řemenice) či zastavením z důvodu výpadku proudu.

Tyto instrukce obsahují velmi důležité informace ohledně opravy. Prosím uložte tyto instrukce do blízkosti převodovky.

V případě jakékoliv nepovolené operace ztrácí převodovka záruku.



Ohledně ekologické likvidace dodržujte prosím podmínky určené ve Vašem státě. Díly jako např. tělo převodovky, ozubené planetky, těsnící kroužky a ložiska odevzdejte prosím do šrotu. Použitý olej ekologicky zlikvidujte dle směrnice o ochraně životního prostředí.

2 Bezpečnostní pokyny



2.1 Všeobecné informace

Během operace a těsně po ukončení operace je povrch převodovky velmi horký.



Následující rozsah prací může provádět pouze kvalifikovaná osoba:

Pro dopravu, uskladnění, instalaci, zapojení, uvedení do provozu, údržbu a servis čtěte pozorně následující informace a dokumenty:



- Návod k instalaci
- Upozornění a poznámky k převodovce
- Regulace a doporučení pro speciální systémy
- Bezpečnostní pokyny ve Vaší zemi

Vaše zranění může vzniknout z těchto důvodů:

- Pokud montujete převodovku nepřesně či chybně;
- Pokud bez ověření správného postupu demontujete důležitý ochranný kryt.



2.2 Aplikace

Převodovka je konstruována do výrobního procesu.

Najděte prosím označení převodovky na výrobním štítku. Je velmi důležité řídit se všemi instrukcemi v tomto manuálu.



2.3 Dodání

Zkontrolujte celou dodávku při převzetí zboží od dopravní společnosti.

Pokud budou nalezeny nějaká poškození, je nutno to ihned nahlásit přepravní společnosti (možné i posunutí montáže na stroji) .

Pro další transport převodovky použijte prosím originální box.



2.4 Skladování a uvedení do provozu

V převodovce je použit kanálový lubrikační systém . To znamená, že během přepravy není v převodovce žádný olej.

Pokud převodovku skladujete delší dobu v nepovoleném prostředí (vysoká vlhkost, blízkost moře), toto může převodovku narušit a ta může vykazovat uvnitř či venku známky koroze .


Převodovka může být použita též pro jiný systém, kde je potřeba vysoká tuhost nebo redukovaná rychlost.

Převodovku můžete instalovat v různých pozicích např. u vertikálních a horizontálních soustruhů poloha B5, vertikální centra poloha V1 nebo V3.

Před uvedením do provozu zkontrolujte připojení mazání, aby nedošlo k zadření převodovky.

3 Složení převodovky

Připojovací díly	Vstup	Výstup	Řadící systém
1.vstupní náboj	6.centrální kolo	9.ložiskové pouzdro	16.posuvná objímka
2.adpatér	7.planetový věnec	10.11.výstupní ložiska	17.řadící vidlice
3.těsnění vstupního náboje	8.ložisko	12.výstupní hřídel	18.brzdný disk
4.ložisko		13.těsnící kroužek radiálního hřídele	19.řadící jednotka
Tělo		14.planetový převod	20.řadící hřeben
5.tělo převodovky		15.ložiska centrálního kola/s talířovou pružinou	

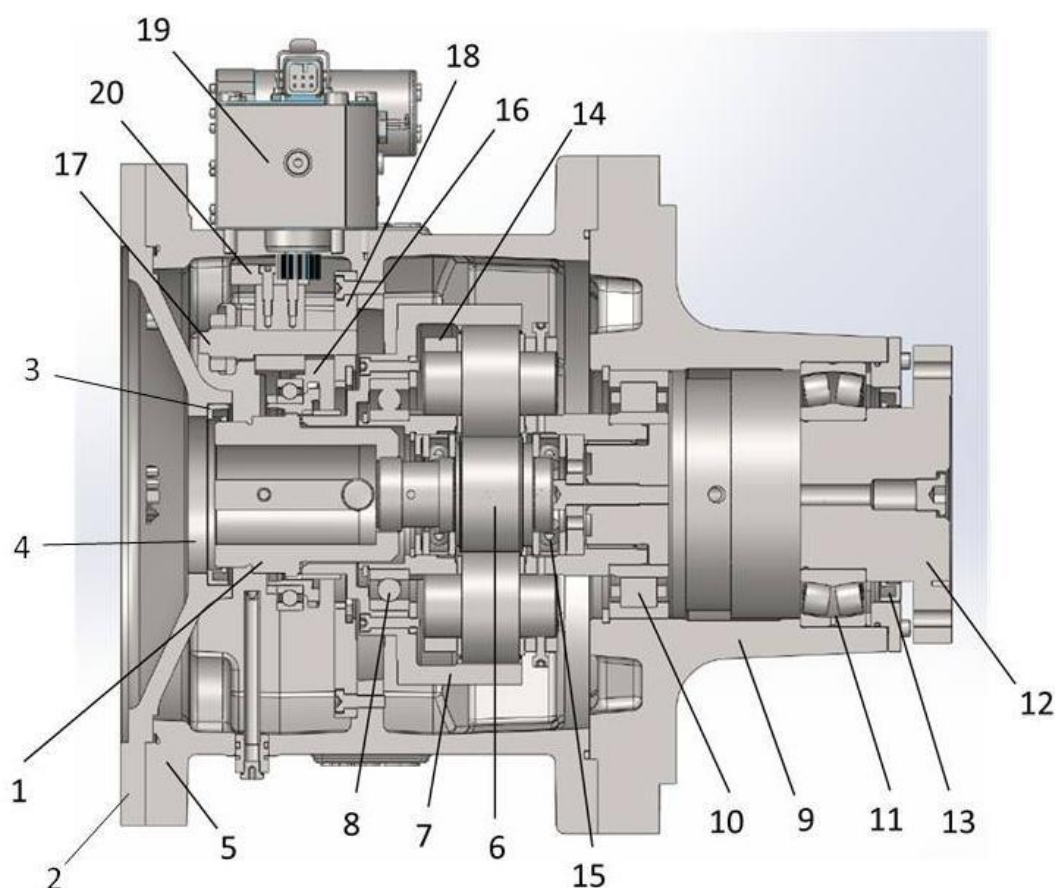


3.1 Technické údaje

Typ	2G800	2G801	2G802
Jmenovitý výkon	Max. 84 kW	Max. 84 kW	Max. 84 kW
Jmenovitá rychlost	1000 ot/min	1000 ot/min	1000 ot/min
Jmenovitý vstupní točivý moment	Max. 800Nm	Max. 800 Nm	Max. 800 Nm
Max. vstupní rychlost $i \neq 1$	5000 ot/min	5000 ot/min	5000 ot/min
Max. výstupní točivý moment $i = 1.00$ $i = 4.00$	800 Nm 3200 Nm	800 Nm 3200 Nm	800 Nm 3200 Nm
Váha	cca 180 kg	cca 180 kg	cca 180 kg
Rozměry motoru			
h	180	200	225
d	60	200	75
l	140-0.2	140-0.2	140-0.2
b	300	350	450
e2	350	400	500
a1	400	450	550
s2	4x18,5	4x18,5	4x18,5



POZOR

Zkontrolujte čas brždění, aby jste si byli jisti, že točivý moment motoru je nižší než moment setrvačnosti převodovky.

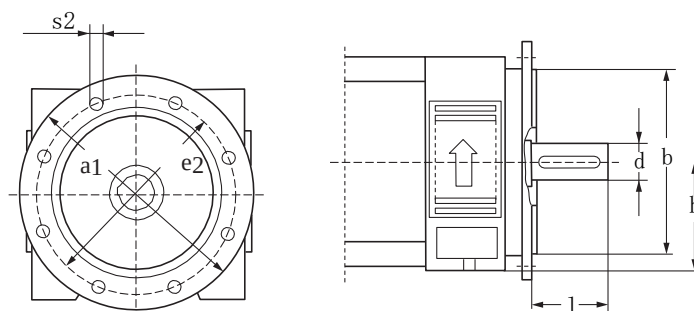

3.2 Montážní poloha

Horizontální B5(fig. 1, fig 2, fig 3)

Fig 1

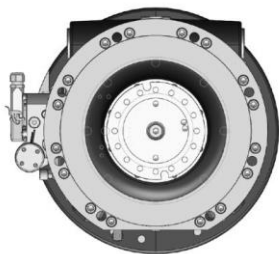
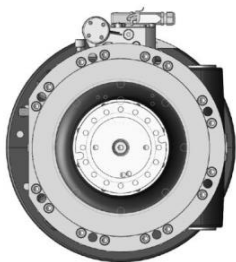


Fig 2



Fig 3 Horizontální B5 otočená o 90°

Řadící jednotka na pravé straně,
převodovka otočená o 90°axiálně (u
konce vstupu)

**POZOR**

Odvzdušňovací ventil musí být stále nahoře, bez ohledu na montážní pozici.

Vertikální (fig 4, fig5)

Fig 4 Vertikální V1



Fig 5 Vertikální V3



3.3 Rozměry a modely

GTP dvoustupňové převodovky 2G800/2G801/2G802 jsou nabízeny v těchto variantách:

Vstup:

Motor je připojen na převodovku pomocí připojovací příruby.

Možné 3 velikosti motoru: výška středu (AH) : (180mm / 200 mm / 225 mm) °

Uzavřená verze (Adaptér je součástí dodávky. Těsnění hřídele, ložiska a vstupní náboj se mohou v případě potřeby demontovat.).

Výstup:

Standardní provedení (na řemenici), provedení ložisek může přenést vysoké radiální síly.

Verze s výstupní hřídelí

Řadící jednotka může být umístěna vlevo, vpravo nebo nahoru na tělo převodovky.

3.4 Přesnost na výstupu

GTP 2G800/2G801/2G802 přesnost na výstupu:

40 arcmin (měřeno na výstupní hřídeli, při okolní teplotě 20°C při spuštění převodovky)

3.5 Mazání

Při uvedení převodovky do provozu je nutno zkontrolovat správnou hladinu mazání. Olej potřebný k mazání by měl být zhruba uprostřed kontrolního okénka na těle převodovky dle doporučení v montážním návodu.

Čerpadlo, olejová nádrž a teplotní sensor musejí být umístěny pod hladinou oleje v převodovce. Připojení zpětného toku oleje pod správným úhlem nám zaručí jeho hladkou cirkulaci .



3.5.1 Rozstřikovací oběhové mazání

Rozstřikovací mazání je standardní pro GTP 2G převodovky v B5 horizontální poloze, Používá se pro vysoce frekvenční řazení, pro různé provozní rychlosti a delší standby čas pro výměnu nástrojů. Hladina oleje by se měla nacházet zhruba ve středu olejového okénka.

POZNÁMKA:

V případě, že kontrolní okénko není viditelné, jelikož je převodovka instalována pod speciálním úhlem, použijte prosím měřidlo se stupnicí, aby jste nahradili funkci kontrolního okénka.

3.5.2 V1 / B5 cirkulační mazání

Vyndejte zátku oleje a připojte přívodní hadici oleje.

Množství oleje je 2.5 litrů za minutu.

Odstraňte jedno z průhledných skel a připojte výstupní hadici oleje, velikost šroubu (M42x1.5).

Pro udržení plynulého průtoku oleje se vyhněte zahřátému oleji uvnitř převodovky (průměr hadice min. 20mm). Nahromadění oleje v převodovce je třeba zabránit dimenzováním vypouštěcího vedení.

3.5.3 Cirkulační mazání s chladicím systémem

Cirkulační mazání s měničem teploty nám zajistí další snížení teploty oleje.

Množství v olejové nádrži by mělo být min. 10x větší než množství požadované v oběhu nebo 20 litrů.

GTP doporučuje instalovat sensor na měření množství oleje přímo do nádrže chlazení, aby se předešlo poškození převodovky z důvodu nízkého množství oleje v převodovce.


Instalujte filtr (60μm) a pojistný ventil na přívod oleje.

Hadice s odtokem oleje z převodovky by měla být umístěna níže než výstupní ventil z převodovky, abychom zabránili zpětnému toku oleje do chlazeného dílu.

3.5.4 Mazivo

	Popis	Aplikace	Poznámky
Olej v převodovce	HLP68 to ISO VG68	Cirkulační mazání s chladicím systémem	
	HLP46 to ISO VG46		Také pro oběhové mazání bez tepelného výměníku
	HLP32 to ISO VG32		
	HLP22 to ISO VG22		

3.5.5 Vstupy a výstupy pro výměnu či doplnění oleje

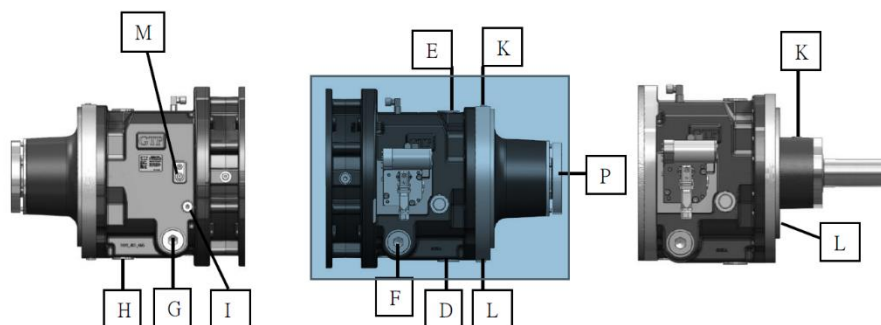

Installation position	Inlet ports	Max. pressure	Outlet ports
B5	M 0.5 l/min K 2.5 l/min	3 bar 5 bar	G and F or D
V 1	M 0.5 l/min K 2.5 l/min	3 bar 5 bar	D and E or L
V 3	M 0.5 l/min K 2.5 l/min M 0.5 l/min P 2.5 l/min	3 bar 5 bar 3 bar 5 bar	H and I G and F

3.6 Řazení převodovky

Pin 2 a pin 3 jsou připojeny pomocí 24 V a směr otáčení je definován pomocí aplikované polarity.

Během řazení se ujistěte, že motor vřetene osciluje $\pm 5^\circ/\text{s}$.

úhel [°/sec]	Rychlost [rpm]	čas[sec]
5	1.00	0.83
	2.00	0.42
	3.00	0.28
	4.00	0.21
	5.00	0.17



Limit spínacího proudu: 0.1 – 0.5 A

Změna regulačního proudu: 5 A.

Pokud spínače zjistí, že převodovka není bezpečně zapojena, musí se spustit pomocí bezpečnostního systému vypnutí.


Elektromagnetické pole může falšovat proudové sledovací signály. Tomu lze předejít přesměrováním nebo stíněním obvodu.

Diagram pro řazení ve dvou pozicích:

1st převodu ==> e.g. 4:1

2nd převodu ==> 1:1


3rd stupeň ==> neutrální pozice

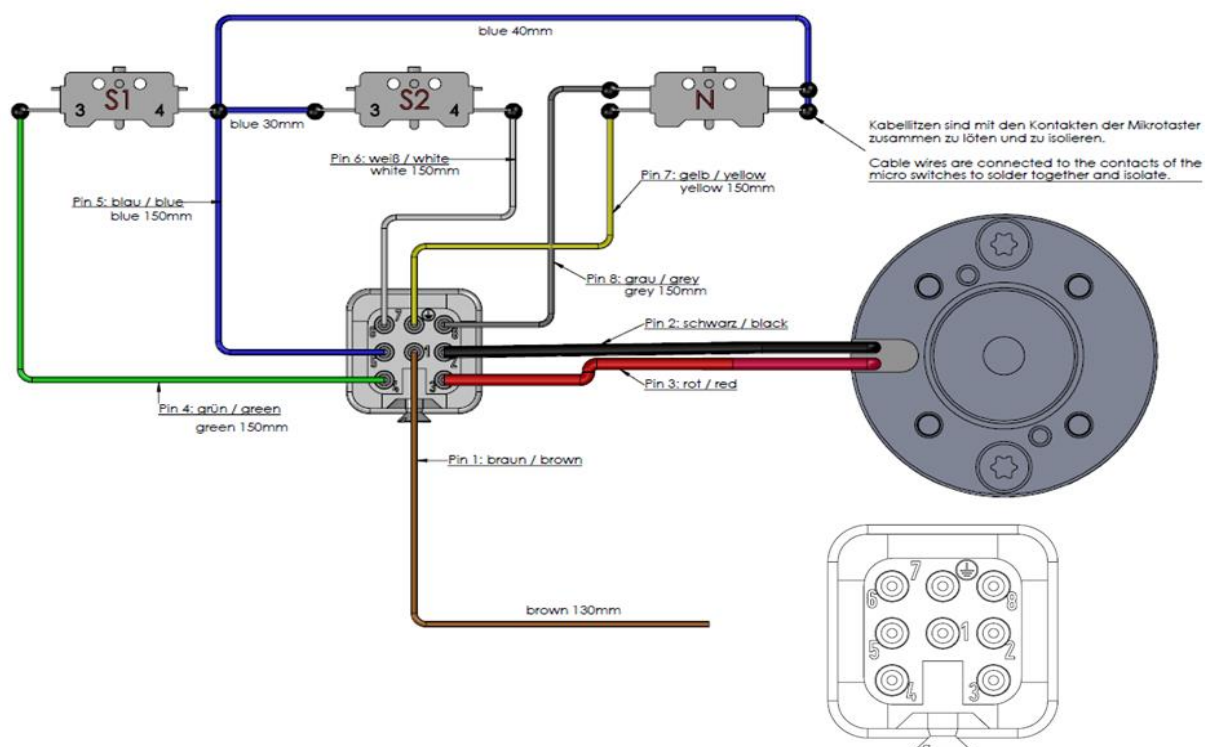


plug configuration Harting Han8U with Neutral position		
	cable color	2G600 / 2G800
Pin 1	brown	grounding housing
Pin 2	black	motor - ; - 24V DC ; min. 7A
Pin 3	red	motor + ; + 24V DC ; min. 7A
Pin 4	green	signal S1- Position
Pin 5	blue	power supply micro switch ; 24V DC ; max.1.5A
Pin 6	white	signal S2- Position
Pin 7	yellow	signal N- Position (closer)
Pin 8	grey	micro switch

3.7 Řazení

S1 → S2 (od pomalého do rychlého řazení)

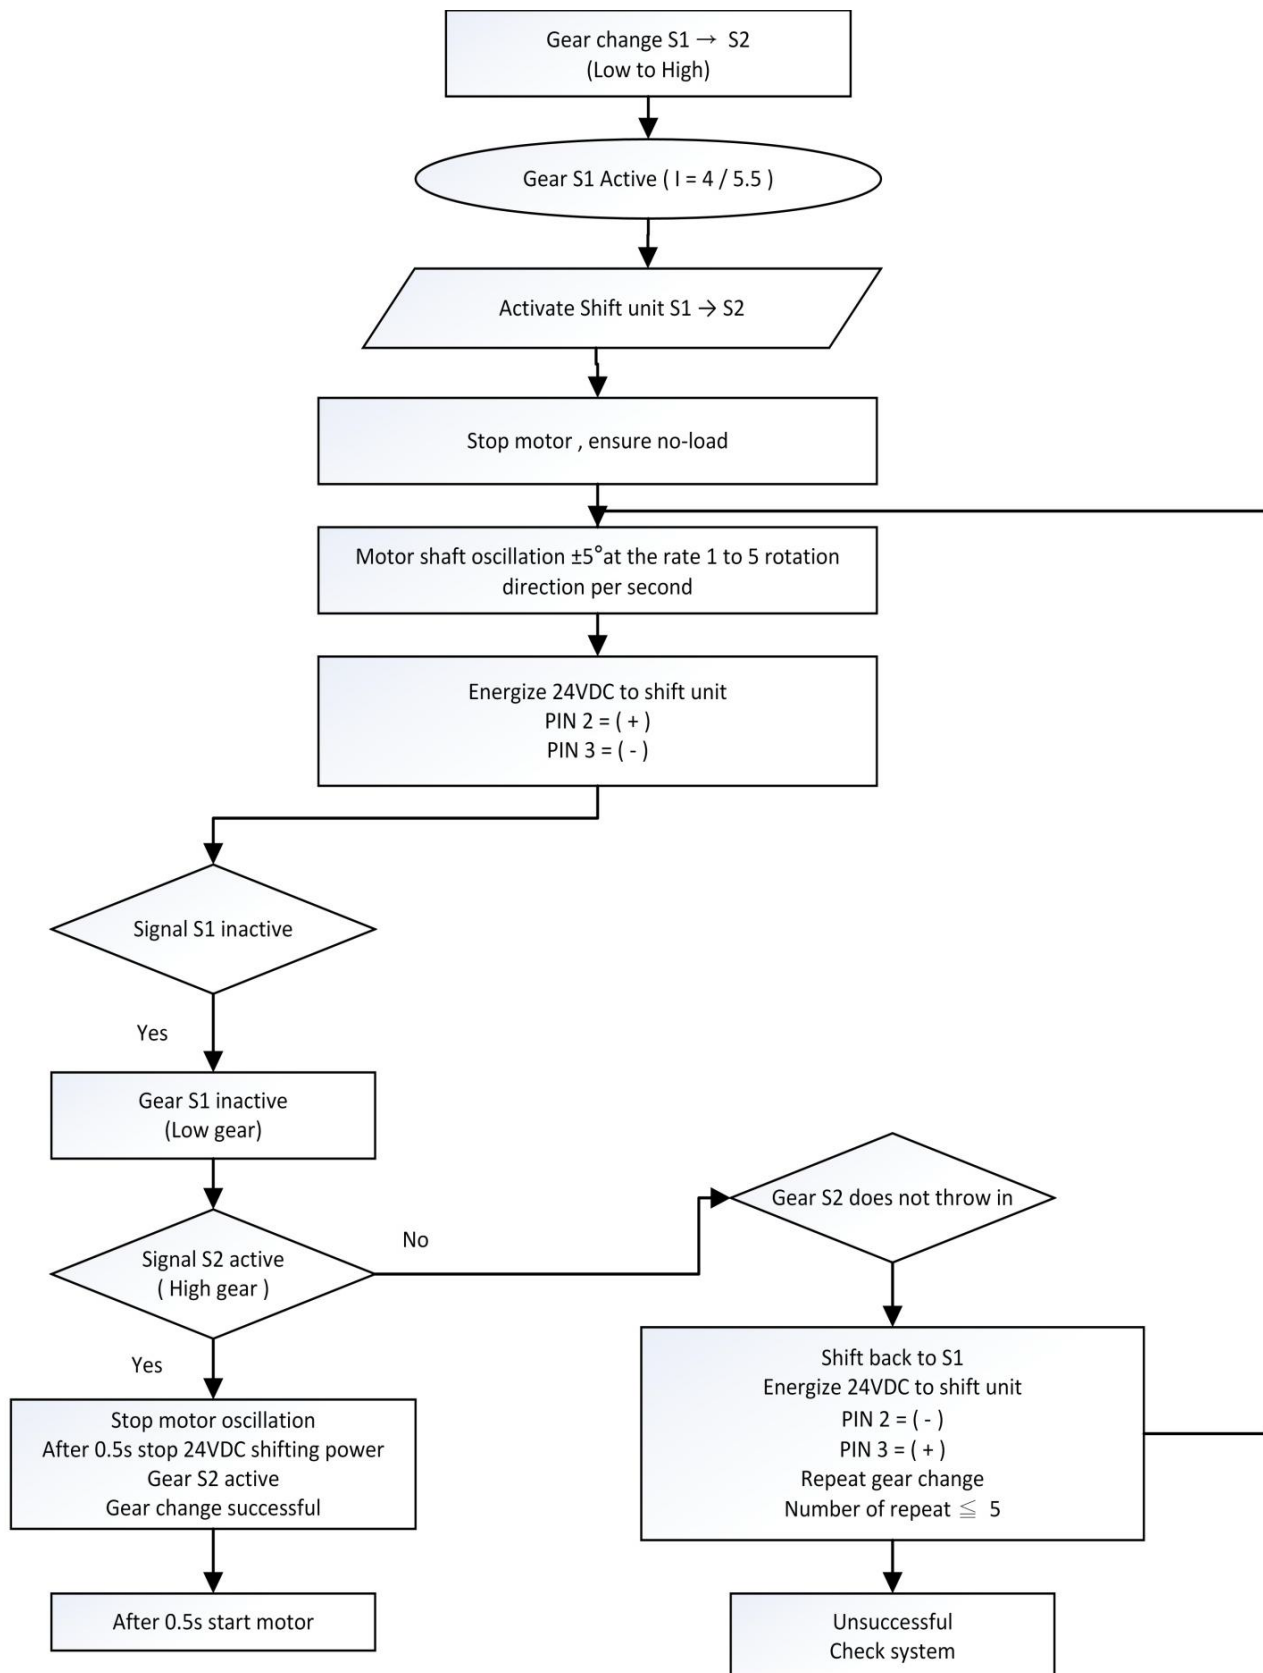

S2 → S1 (od rychlého do pomalého řazení)

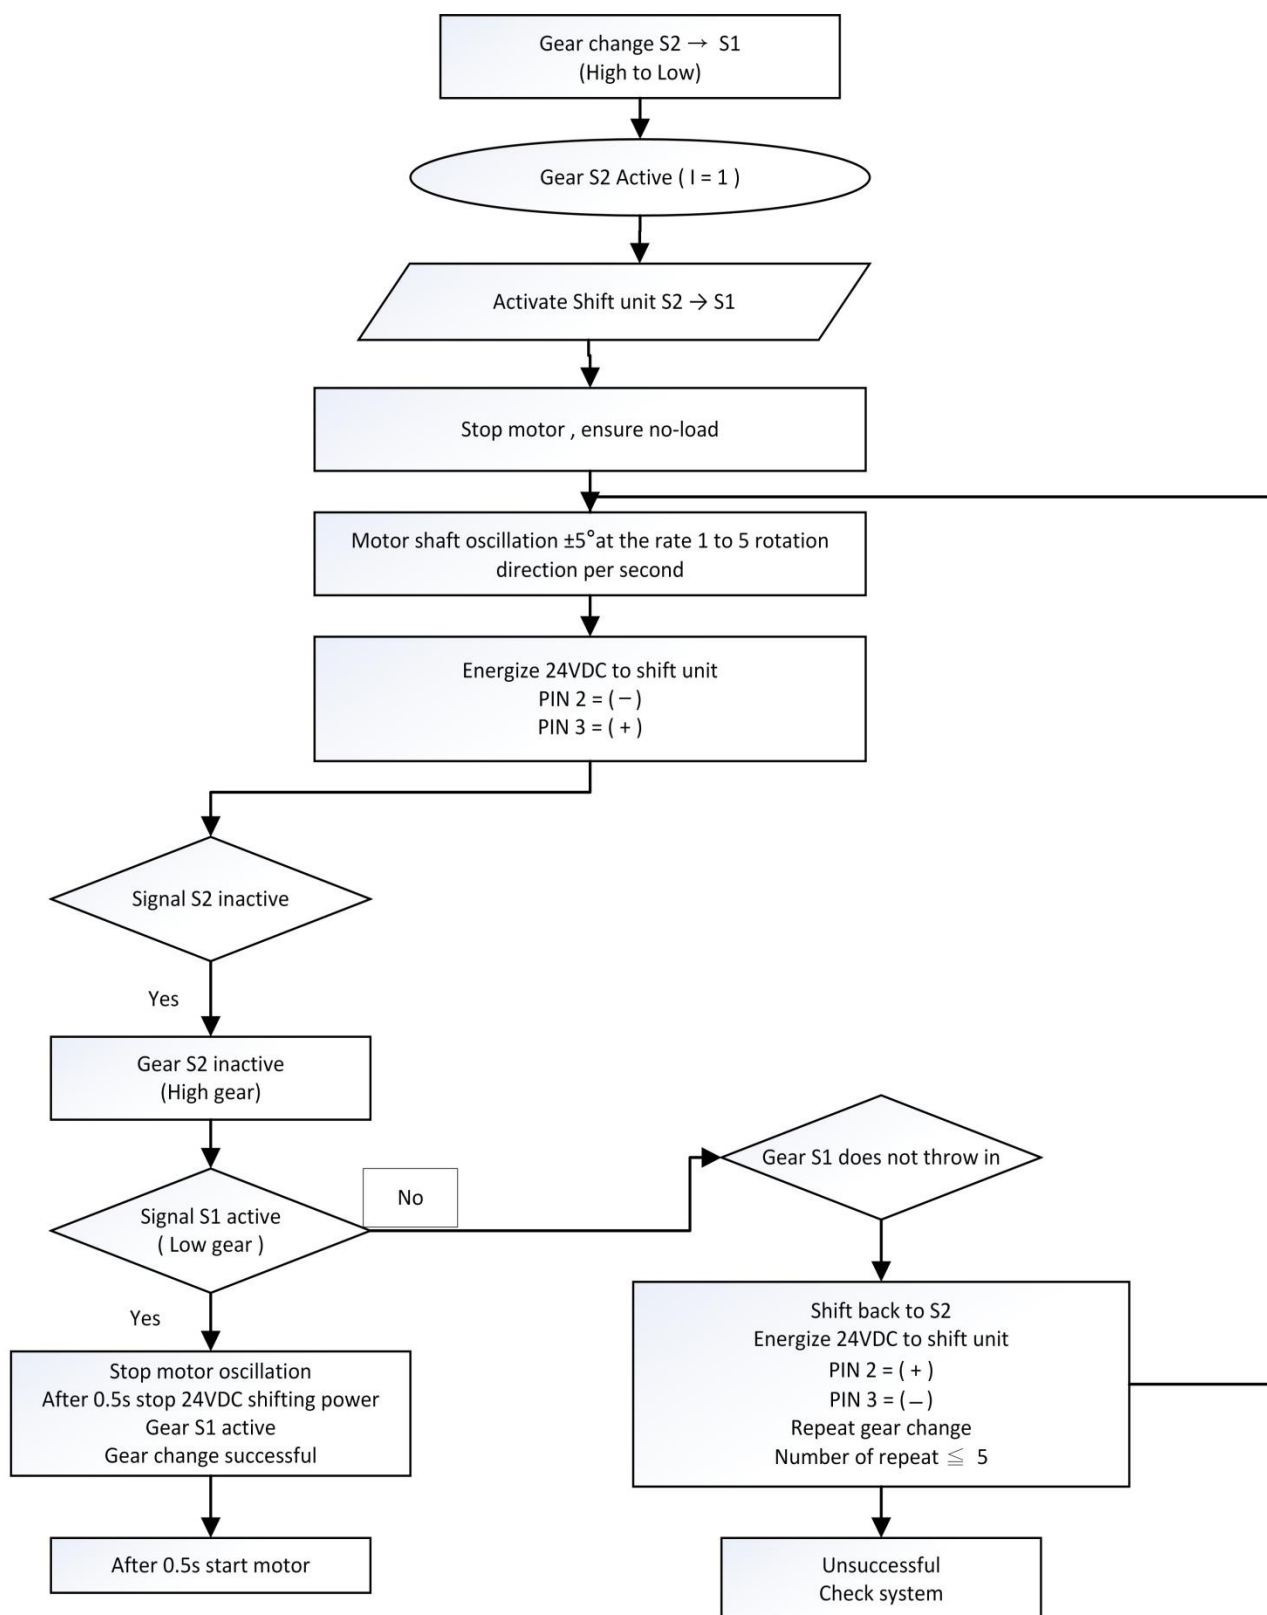

3.8 Neutrální řazení

Přepnout z S1 na neutrál (N), pin 1 je pozitivní a pin 2 negativní.

Přepnout z S2 na N, polarita musí být obrácená.



Výměna převodovky může být pouze v případě její nečinnosti (max. 5 rpm) a odpojení.

Řadící operace:

Status: stupeň převodovky S1:

- Převodový poměr $i = 4.0$
- signál s_1 je aktivní (nízký)

Status: stupeň převodovky S2:


- převodový poměr $i = 1.0$
- signál S2 je aktivní (vysoký)

Status: neutrál (N):

- vstupní a výstupní hřídel nejsou upevněny a mohou být pootočeny
- signál N aktivní (vysoký)


Než začnete s výměnou převodovky, musí být tato nečinná (max. 5 otáček) a odpojená. Alternativně může motor na hlavním vřetení lehce oscilovat $\pm 5^\circ$ v rychlosti 1 až 5 otáček za sekundu.

Neutrální řazení

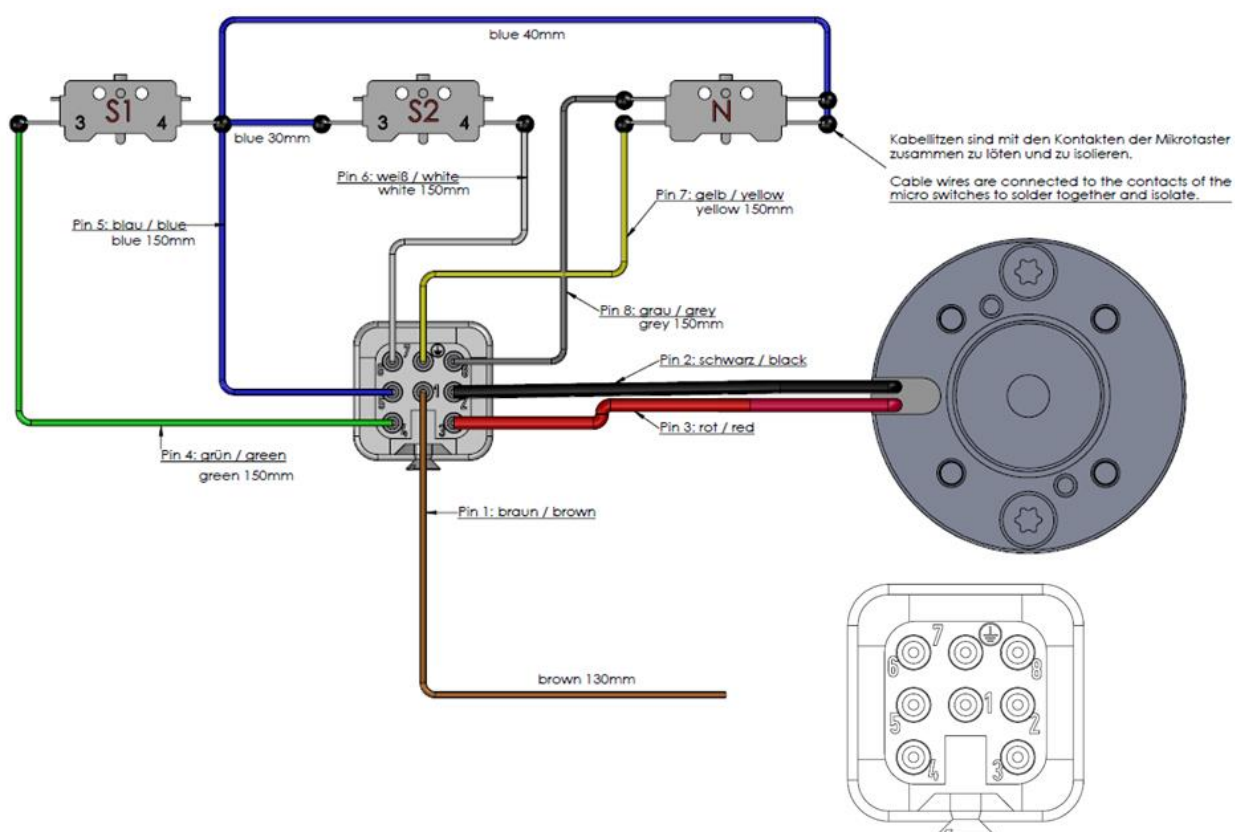

plug configuration Harting Han8U with Neutral position		
	cable color	2G600 / 2G800
Pin 1	brown	grounding housing
Pin 2	black	motor - ; - 24V DC ; min. 7A
Pin 3	red	motor + ; + 24V DC ; min. 7A
Pin 4	green	signal S1- Position
Pin 5	blue	power supply micro switch ; 24V DC ; max.1.5A
Pin 6	white	signal S2- Position
Pin 7	yellow	signal N- Position (closer)
Pin 8	grey	micro switch

Řazení - Neutrální pozice

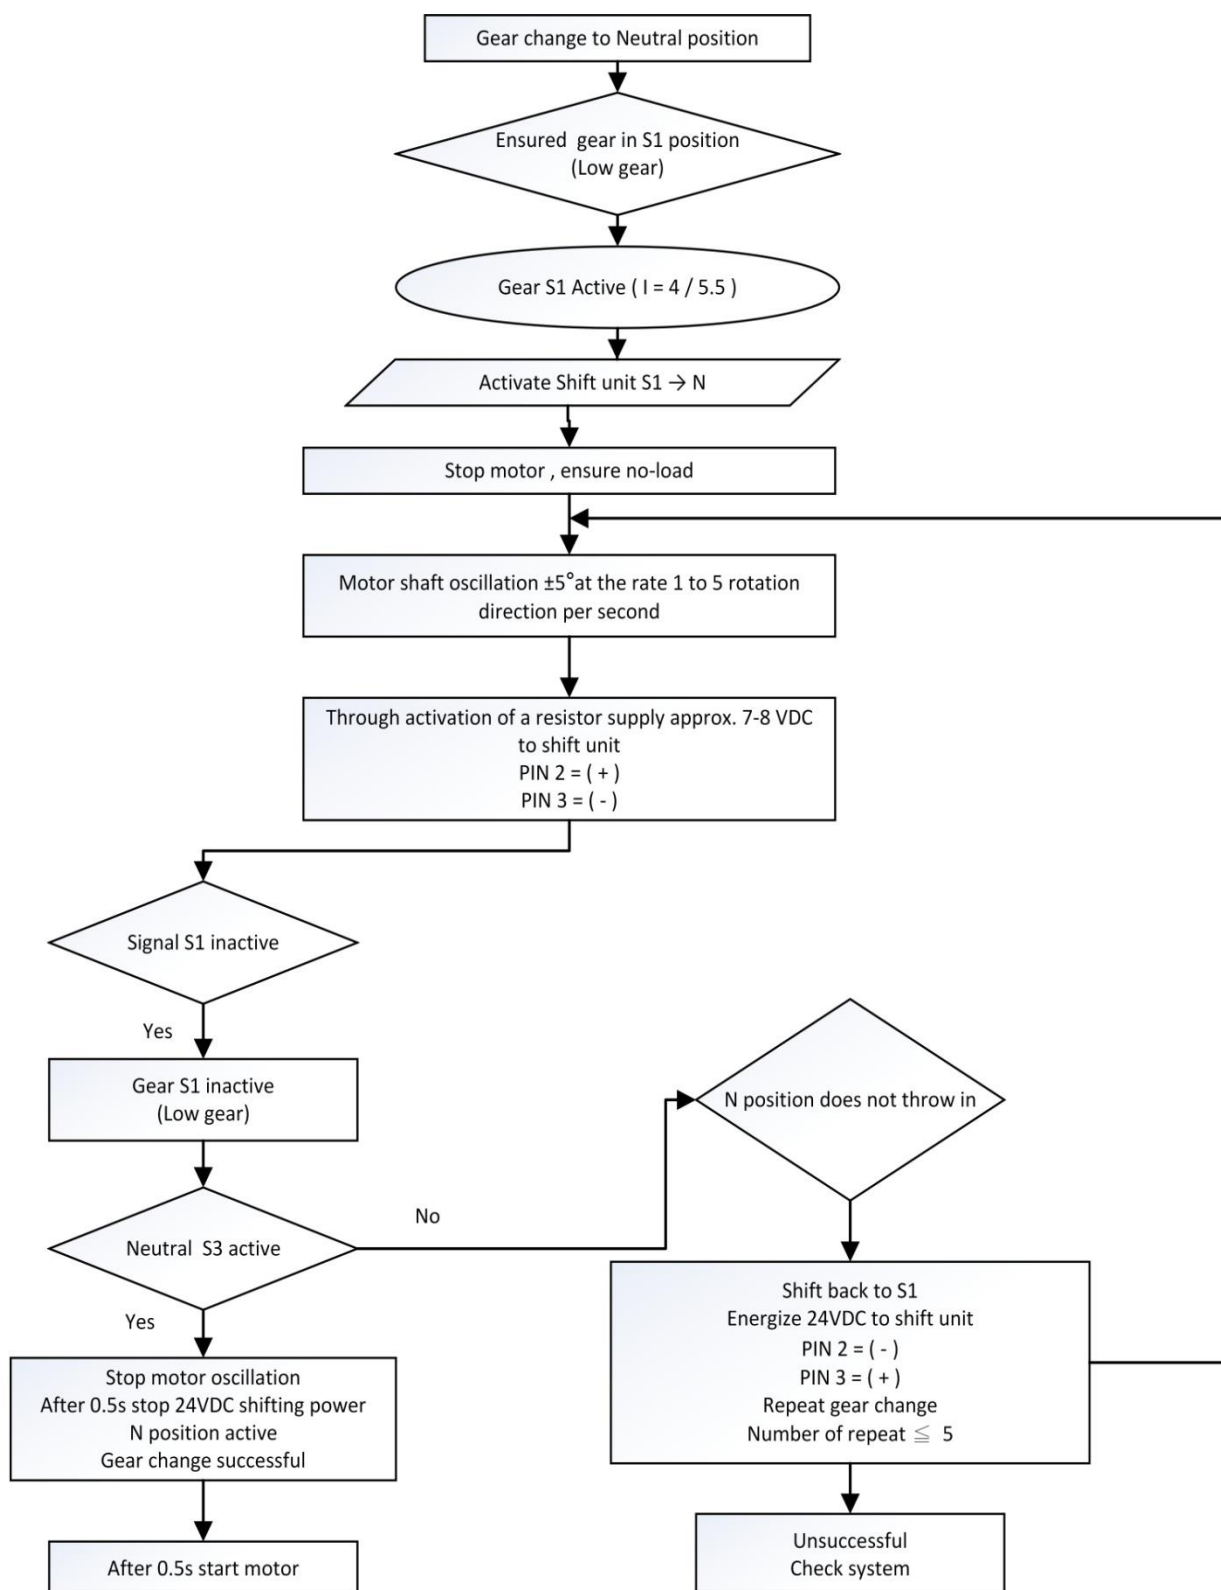

4 Instalace a montáž



4.1 Bezpečný start

Zjistěte si prosím všechny bezpečnostní pravidla, která je nutno dodržovat ve Vaší zemi. Instalaci a uvedení do provozu může provádět pouze kvalifikovaný personál.



Neodborná manipulace může způsobit úraz či škody na majetku.

GTP není odpovědná za neodbornou manipulaci a škody tím způsobené.

4.2 Co dělat před uvedením do provozu

Zkontrolujte si prosím převodovku před uvedením do provozu, zda na ní nejsou nějaká viditelná poškození.

Převodovka může být instalována pouze za těchto podmínek:

- Technická data na potvrzení objednávky odpovídají výrobnímu štítku;
- Převodovka není viditelně poškozená;
- Hřídel převodovky se dá otočit rukou;
- Očistěte olejová připojení a doplňte požadované množství oleje a zkontrolujte tlak;
- Veškerá elektrická připojení jsou nepoškozená.



4.3 Před spuštěním převodovky

Převodovku očistěte přípravkem proti korozi od prachu a jiného znečištění (použijte standartní čistidlo). Při čistění se vyhněte těsnícím kroužkům, aby se materiál neporušil!

4.4 Vstup

Dle specifických požadavků může GTP vyrobit rozdílné vstupní verze.

4.4.1 Popis připojení motoru k převodovce


Rozdílné připojovací díly závisí na typu servomotoru. Abychom předešli možnému poškození funkčnosti, vstupní svěrné pouzdro musí být ve správné pozici při dodržení doporučené hodnoty "D".

Převodovka

2G800/2G801/2G802

Pro motor s délkou výstupní hřídele 140mm D hodnota :154.0~154.3mm

Pro motor s délkou výstupní hřídele 170mm D hodnota :220.1~220.2mm

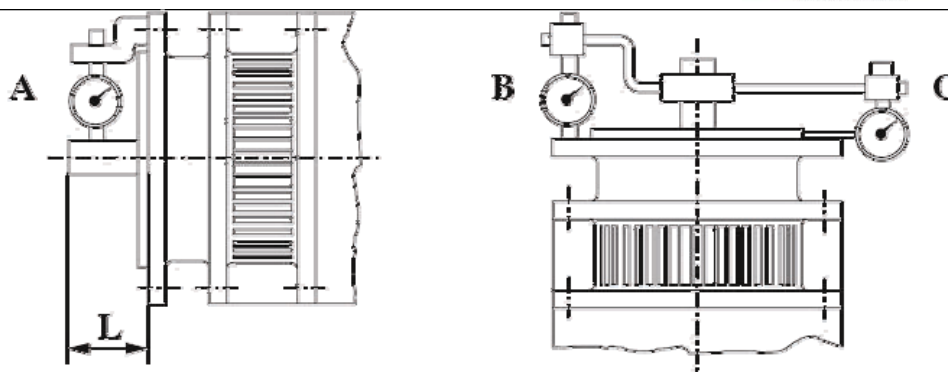

Měření tolerance motoru

typ	tolerance			
2G800/2D801/ 2G802	A	B	C	L=140
	0.030	0.063	0,063	±0,200
Tolerance A,B,C podle DIN 42955R Prosím berte na vědomí, že tolerance délky hřídele "L" je brána dle DIN standardů!				

Tolerance motoru

Tolerance délky "L" výstupní hřídele motoru musí být specifikována při objednávce.


Pokud používáte větší výstupní hřídel, musejí být nastaveny příslušné tolerance. Při kratší výstupní hřídeli motoru použijte pro kompenzaci podložky.




4.4.1.1 Vyvažování

Nabízíme dva typy na vyvážení motoru s převodovkou: hladkou hřídel a s perem a drážkou (DIN ISO 8821).

Svěrné pouzdro je vyváženo bez pera. Musí být definováno, že motor je vyvažován s perem. Záleží na typu motoru.

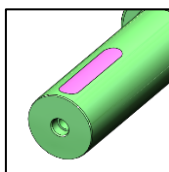

Vyvažování pomocí polovičního pera

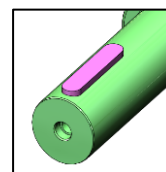


Vyvažování s perem

Výstupní hřídel motoru vybavená standartním perem

Průměr hřídele motoru	Pero	Délka pera
60 mm	A18x11	125mm
65 mm	A18x11	125mm
75 mm	A20x12	125mm
80 mm	A22x14	140mm

4.4.1.2 Uzavřené konstrukce s hřídelovým těsnícím kroužkem

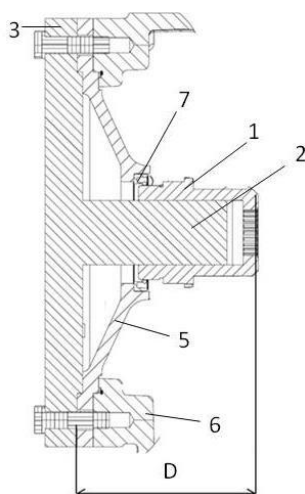

2G800/2G801/2G802 standardní verze je uzavřená, kvůli různým druhům motorů, pro které je nutno použít různé připojovací adaptéry (5) pokud je potřeba tak (7) s těsněním.



Doporučený rozměr “D” je důležitý pro montáž s převodovkou

Pro motor s délkou výstupní hřídele 140mm D hodnota :154.0~154.3mm
Pro motor s délkou výstupní hřídele 170mm D hodnota :220.1~220.2mm

Svěrné pouzdro (1) a adaptér (5) nejsou při dodávce na převodovce připevněny. Před instalací prosím očistěte připojovací plochu k motoru(3), pouzdro (1), adaptér (5) a převodovku.

Dle doporučení na str. 22 zvolte hodnoty “A”, “B” a “C”. Poté doplňte lehce vazelinu na hřídel motoru.

Adaptér (5) s těsněním (7) je připraven na výstupní hřídeli motoru, prosím upevněte jej šrouby a poté připojte k převodovce.



Před aplikací vazelíny na těsnění (7) a svěrné pouzdro (1) se ujistěte, že je těsnění(7) ve správné pozici.

Po očištění pouzdro zahřejte (1) na otevřené straně na cca 120°C, potom vložte hřídel motoru tak, aby se už nehnula.



Hřídel motoru se může poškodit, pokud není pouzdro převodovky dostatečně nahřáté.

Zkontrolujte rozměr “D” (viz str. 21). Zapojte pin (9) a zajistěte jej pro otočení.

O-kroužek a těsnění použijte pro utažení mezi převodovkou a adaptérem a mezi adaptérem a přírubou motoru. Před použitím uvedené díly promažte vazelínou.

Zkontrolujte správnou pozici. Před použitím těsnicí sady si přečtěte instrukce výrobce.

Zajistěte pozici řazení na převodovce.

Posuv musí být na převodovce v poz. S1 ($i \neq 1$).


Vezměte převodovku a spojte ji s adaptérem.

Opatrně spojte s vnitřním nábojem.

Práci si zjednodušíte tím, že budete pootáčet výstupní hřídel převodovky vpravo a vlevo.

Tělo převodovky, adaptér a motor jsou vzájemně spojeny čtyřmi nebo osmi šrouby kvality 8.8 nebo vyšší.


4.4.1.3 Otevřená konstrukce

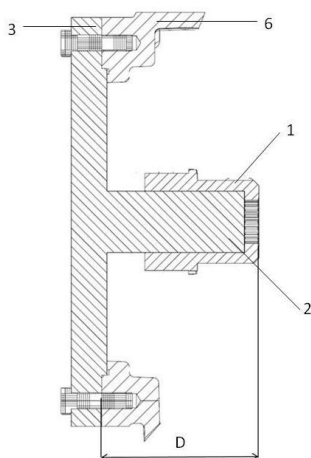


Otevřená konstrukce se dodává bez adaptéru avšak hřídel motoru (2) je nutno očistit. Převodovka a náboj (1) jsou dodávány odděleně. Připravte hřídel motoru (2) viz kapitola 4.4.1. Po očištění pouzdro zahřejte (1) na otevřené straně na cca 120°C, potom vložte hřídel motoru tak, aby se už nehnula.

4.4.1.4 Otevřená konstrukce s adaptérem

2G800 a 2G801 s adaptérem

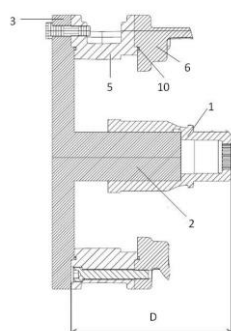

2G802 s adaptérem

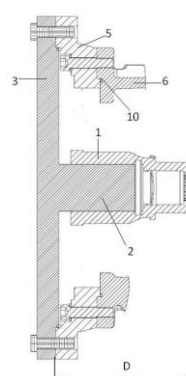

Adaptér může mít různé připojovací rozměry, ale vždy se musí dotýkat těsnění. Svěrné pouzdro (1) a adaptér (5) nejsou při dodávce na převodovce připevněny. Před instalací prosím očistěte připojovací plochu k motoru(3), pouzdro (1), adaptér (5) a převodovku.

Adaptér (5) s těsněním (7) je připraven na výstupní hřídeli motoru, prosím upevněte jej šrouby a poté připojte k převodovce

4.4.2 Vstup na řemenici

Přírubový vstup je speciální provedení ze strany motoru. Řemenice musí být centrována podle vnějšího průměru vstupní příruby, šrouby se utahují podle specifikované podle točivého momentu a tření.

Podle VDI Directive 2060, řemenový pohon musí být vyvážen v kvalitě 6.3, aby zajistil nízké vibrace pohonu.

4.5 Výstup

GTP řaditelné převodovky 2G800/2G801/2G802 mají dva typy výstupů.



4.5.1 Výstup na řemenici (standardní / prodloužený výstup)

Řemenice musí být upevněna ve středu příruby (tolerance K6), vnější průměr a utahovací šrouby se utahují na základě definovaného utahovacího momentu.

Stupeň vyvážení je 6.3 kvůli nízkým vibracím dle normy VDI Directive 2060

Při vypnutí pásu si prosím uvědomte maximální napětí, aby jste předešli přetížení ložisek. Napětí na pásu musí být rozloženo rovnoměrně mezi obě ložiska výstupní hřídele.



4.5.2 Výstup s výstupní hřídelí (přímé připojení na vřeteno/ převodové)

Prosím dbejte na správné zvolení metody vyvažování.

Výstupní hřídel převodovky je vyvážena při dodání na full-key provedení.

4.6 Elektrické zapojení, řazení

Převodovka je elektricky připojena pomocí dodaného 8pole Harting konektoru (HAN 8 U).

Technické údaje řadicí jednotky :

Napájení: 120W

Napětí: 24 V DC $\pm$ 10%

Proud: 5 A

Doporučené kabely o průměru: 1.5 mm².



24 V DC napětí a 5 A spotřeby proudu musí zajistit konektor řadicí jednotky. Ztráty způsobené délkou kabelu a přechodovými odpory musí být brány v úvahu. Doporučujeme použít samostatné napájení, které zajistí stabilitu napájení.



4.7 Instalace

Instalační pozice GTP dvoustupňových převodovek řady 2G800/801/802 jsou B5/V1/V3 °

Řadicí jednotka by měla být po levé straně, pravé straně nebo na vrchu převodovky. Odvzdušňovací ventil musí být vždy nahoře, bez ohledu na to montážní polohu.



Při instalaci motoru na převodovku podpořte stranu B motoru, abyste snížili vibrace . Zkontrolujte, že je volné okolí větráku. Olej není součástí dodávky. Před spuštěním převodovky zkontrolujte, zda naplněna dostatečným množstvím oleje pod správným tlakem.

Pokud se točí vstupní, výstupní příruba či výstupní hřídel pod vysokými otáčkami, musíme takovému řešení poskytnout odpovídající ochranný kryt, jinak by mohlo dojít k úrazu!



4.8 Uvedení do provozu

Převodovka byla odzkoušena. Pokud chceme zkontrolovat funkčnost převodovky, je potřeba testovat převodovku na oba směry a oba převodové poměry. Je nutno též otestovat řadicí jednotku.

5 Kontrola a údržba

frekvence	Co zkontrolovat
Každý den:	- zkontroluj přívod oleje a olejové vstupy a výstupy
Každý týden:	- zkontroluj množství oleje v převodovce - zkontroluj množství oleje(vizuálně) - zkontroluj filtr - zkontroluj těsnost převodovky
Po 2000 pracovních hodinách nebo každých 6 měsíců	- vyměň olej - zkontroluj olejové přívody a kontrolní systém



Intervaly pro údržbu a výměnu musí být dodrženy.

Pokud nebudete dodržovat návod na údržbu , může dojít k poškození ložisek.




Oprava a údržba může být prováděna pouze za předpokladu, že je převodovka studená. Horký olej by mohl způsobit vážné poranění.

6 Seznam chyb a další tipy

Chyba	Příčina chyby	Tipy
Převodovka je hlučná, hlučný chod	a) Záběrový/třecí hluk: poškozená ložiska b) Klepání: řadící mechanismus je poškozený. c) Hluk při otáčkách: špatná instalace výstupní hřídele.	a) Kontaktujte dodavatele. b) Kontaktujte dodavatele. c) Namontujte výstupní hřídel na vřeteno správně, dejte pozor na další poškození.
Abnormální nepravidelný hluk	Cizí předmět v oleji.	- Zkontrolujte olej - Zastavte převodovku a kontaktujte dodavatele – firmu
Únik oleje na a) krytu převodovky b) těsnění	a) Gumové těsnění krytu převodovky netěsní b) Těsnění je poškozené c) Olej nemůže zpět do chlazení.	a) Utěsněte šrouby mezi krytem převodovky a převodovkou, pokud olej stále uniká, kontaktujte dodavatele. b) Kontaktujte dodavatele. c) Zkontrolujte množství oleje a vyjměte cizí předmět, pokud olej stále uniká, kontaktujte
Motor nebo vstupní hřídel se točí, výstupní hřídel se netočí.	a) Spojení mezi hřídelí a svěrným pouzdrem je	Vraťte převodovku dodavateli.

6.1 Demontáž převodovky

- 1 Vstupní náboj
- 2 Hřídel motoru
- 3 Motor
- 4 Těsnění vst. náboje
- 5 Adaptér
- 6 Tělo převodovky
- 7 Těsnění
- 8 Kryt těsnění
- 9 Závít
- 10 O-kroužek
- 11 Montážní šroub
- 12 Demontážní přípravek (zásuvky 25x100mm)

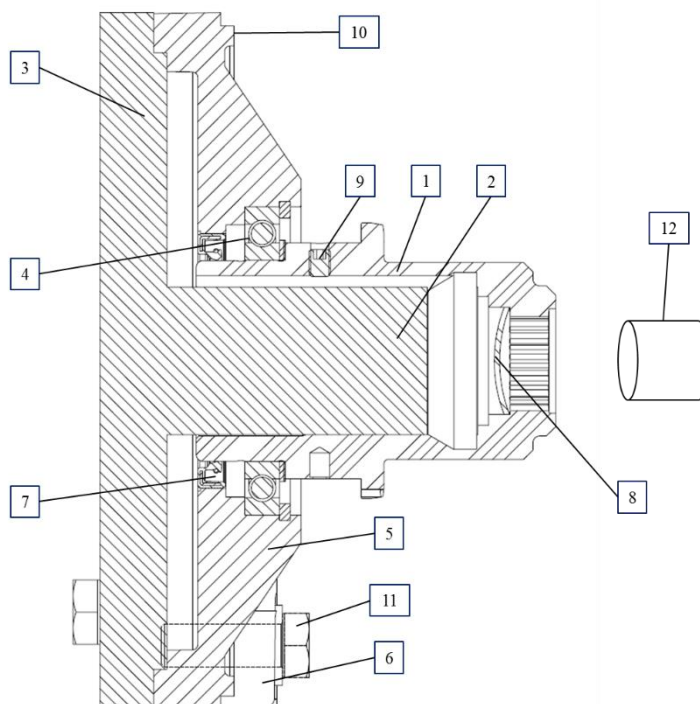

- Vypněte stroj
- Vypněte přívod elektrické energie
- Odpojte elektrický kabel
- Vypusťte olej z převodovky a odpojte přívody oleje
- Demontujte šrouby (11)
- Odpojte převodovku (6) od adaptéru (5) a svěrného pouzdra (1)

Vstupní pouzdro:

- Odšroubujte připojovací závity(9)
- Demontujte a vložte montážní přípravek (12) k zaplnění vstupního náboje po odpojení hřídele motoru.



Po demontáži vyměňte vstupní těsnění a o-kroužky.
Před další instalací očistěte a utěsněte okraje těsnění tekutým přípravkem.

Pokud chcete zajistit technický servis, sdělte nám prosím

následující informace:

- Kontaktní osobu: e-mail a telefon
- Technické informace z výrobního štítku převodovky – nejlépe foto
- Typ poruchy
- Čas a popis poruchy
- Možné důvody

Kontakt:

Consenta spol. s r.o.

Hellichova 1

118 00 Praha 1

IČO:26143381

DIČ:CZ26143381

Tel : +420 257 322 482, 736 640 213, 733 668 120

Mail: consenta@consenta.cz nebo objednavky@consenta.cz